



操作手册

eyc-tech PMM06-D

差压传感器



eyc-tech PMM06-D



目 录

一、	安全注意事项	2
二、	按键操作表	3
三、	接线图	5
四、	安装说明	6
五、	RS-485 与 Modbus	7
六、	自动归零	7
七、	软件规划操作流程	8
八、	保养及异常处理	18


一、安全注意事项


- 使用前请先仔细阅读本使用说明书后，正确使用本产品，并将本使用说明书妥善保管在随时便于查阅的地方。
- 操作使用上的限制，敬请注意！
- 本产品不适用于防爆区域。请勿在有碍人身安全的情况下使用本产品。
- 使用于无尘室，动物饲养室等，有可靠性，控制精度等方面的特别要求时，请向本公司的销售人员咨询。
- 若因客户使用不当造成之后果，本公司恕不负责，敬请谅解！

警告！

- 安装前请确认产品是否因运送过程导致外观损坏，或因附件遗失影响产品功能。
- 请将本产品安装在本说明书中明确规定的使用环境中使用，避免因此发生故障。
- 请在切断供应电源的状态下进行接线作业，避免触电及造成设备故障。
- 为防止产品损坏，在进行任何接线和安装之前，请务必断开产品的电源。
- 请在本说明书规定的额定电源及各工作范围内使用本产品，避免引起火灾或设备故障。
- 本产品必须在手册规定的操作条件下操作，以防止设备损坏。
- 请于常压下使用本产品，以防止设备损坏，影响安全问题。
- 请由电气安装专业人员配备仪表进行安装和接线，根据所适用的安全标准规范，所有接线必须遵守当地的室内布线规范和电气安装规则。
- 请按照内部接线规程，电气设备技术标准进行施工，并需将上盖螺丝及出线端迫紧，才能达到产品 IP 等级。
- 请使用隔离导线，加强防制变频器等噪声干扰，避免讯号错误或造成产品损坏。
- 电线的末端请使用有绝缘覆盖的压接端子，及依照接线图方式施工，避免引起短路。
- 请勿在距离产品 3 公尺内使用双向无线电设备。以避免降低本产品传送精度。
- 为避免人身伤害，请勿触摸正在使用的产品的运动部件。
- 请勿分解本产品。否则可能成为发生故障的原因。
- 产品故障时，可能因无输出导致高湿环境状态，或可能使输出高过 20mA，请在控制器侧采取安全措施。
- 废弃本产品时，请勿进行焚烧处理及回收使用本产品全部或部分零件，请依据工业废弃物及当地相关规定进行妥善处理。

二、 按键操作表

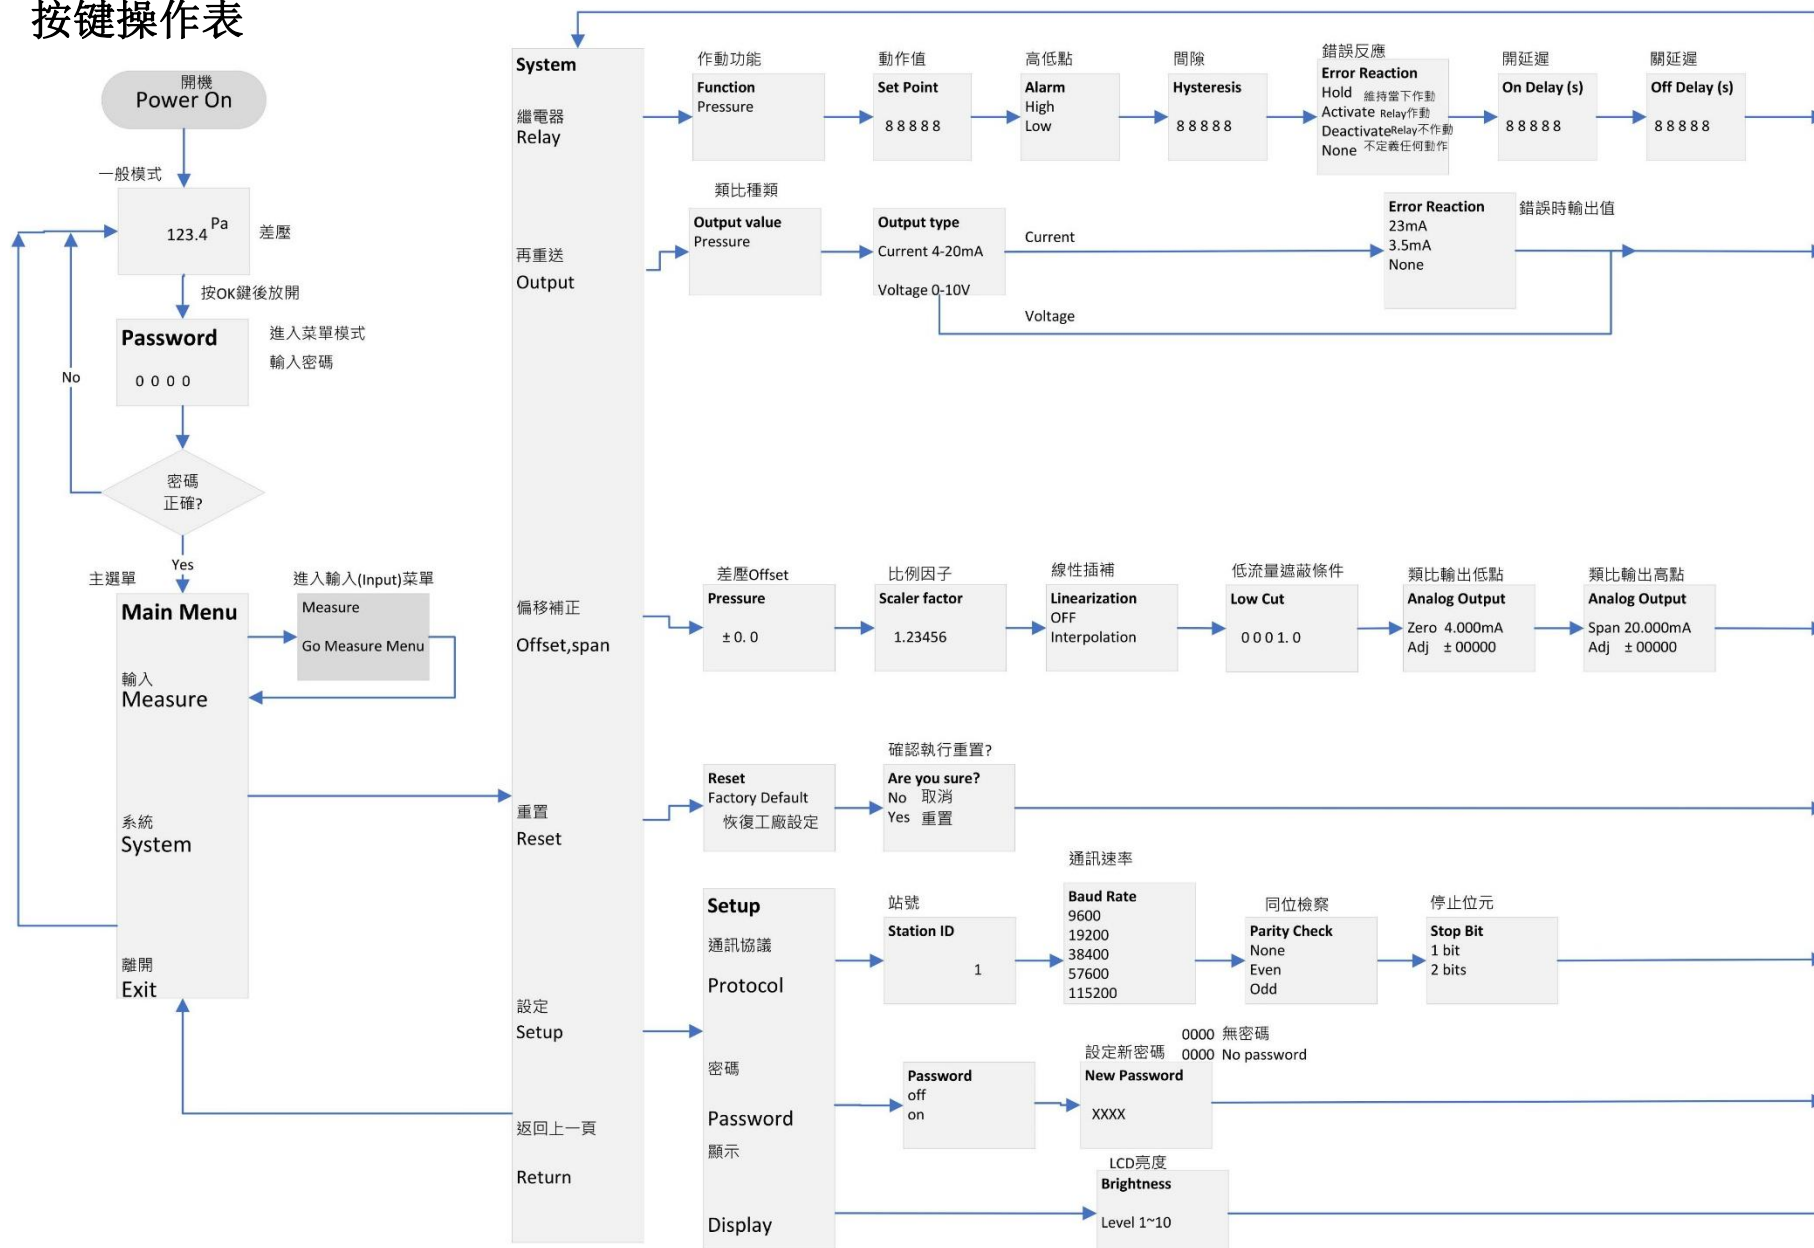


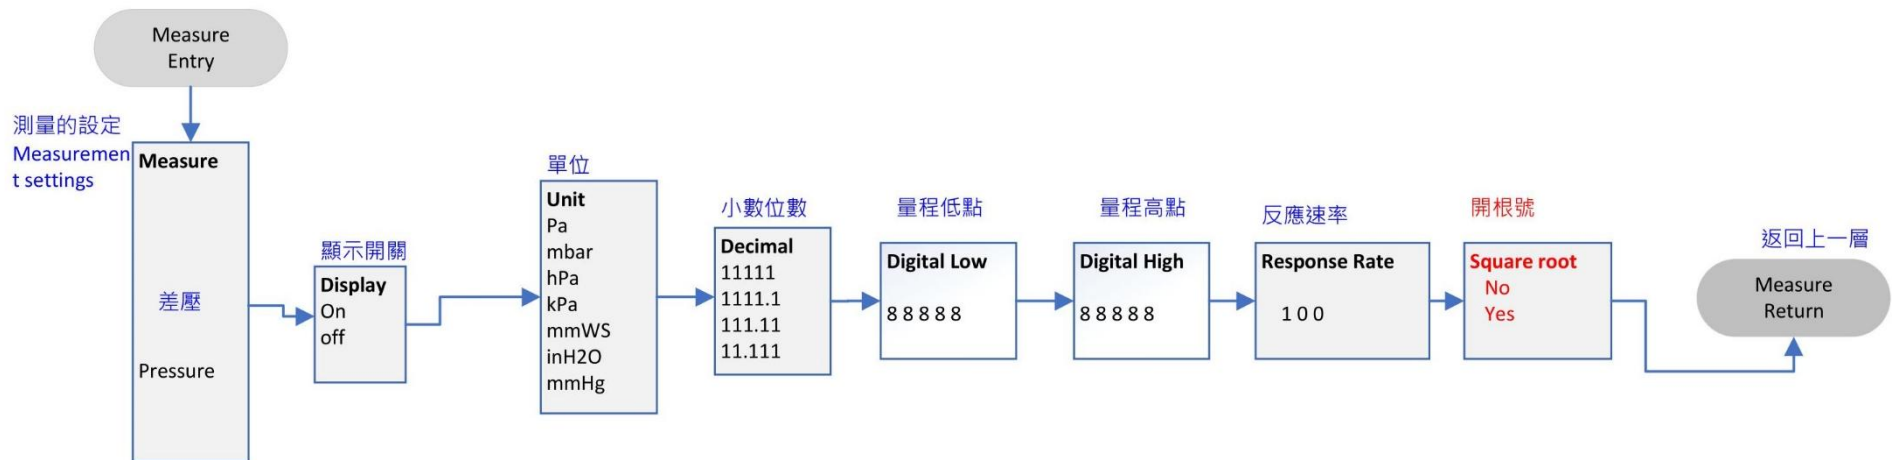

按键操作	PMM06-D状态	
	一般	进入菜单模式
短按UP	无功能	选项递增(数值或选项)一次
短按OK	进入菜单	确定选择、进入下一个菜单或完成设定回到一般模式
短按DOWN	无功能	选项递减(数值或选项)一次
长按UP	无功能	选项递增(数值或选项)加速
长按OK 5秒	AUTO Zero	反回上一个菜单，或離開菜单模式
长按DOWN	无功能	选项递减(数值或选项)加速




三、 接线图

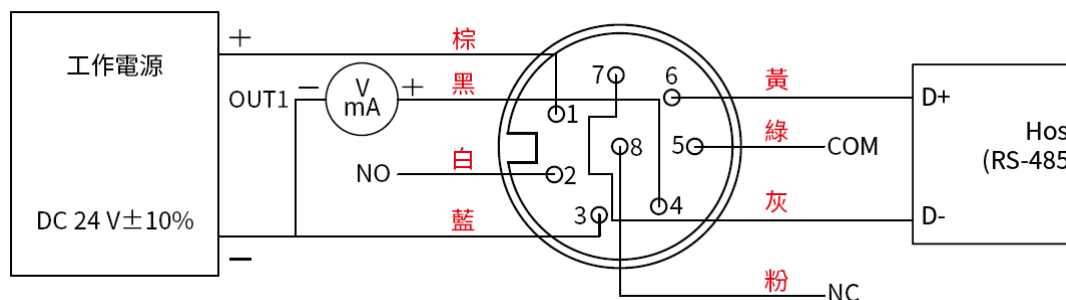


*请确认产品与连接 RS-485 之仪器共地，避免接地电压差造成损害。

四、 安装说明

1. 正负压方向指示安装图

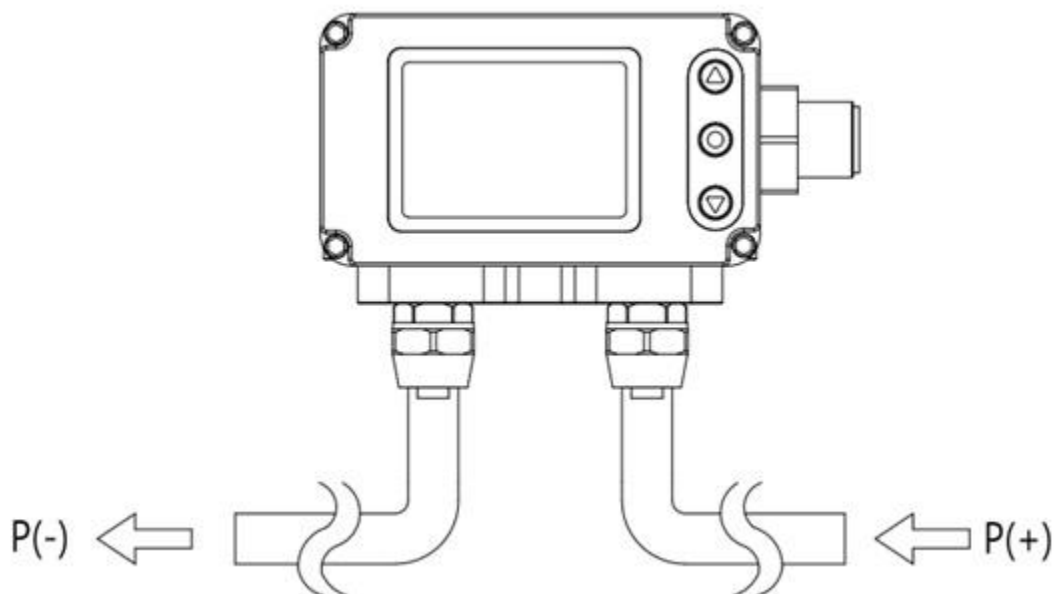

2. 配件安装图示意

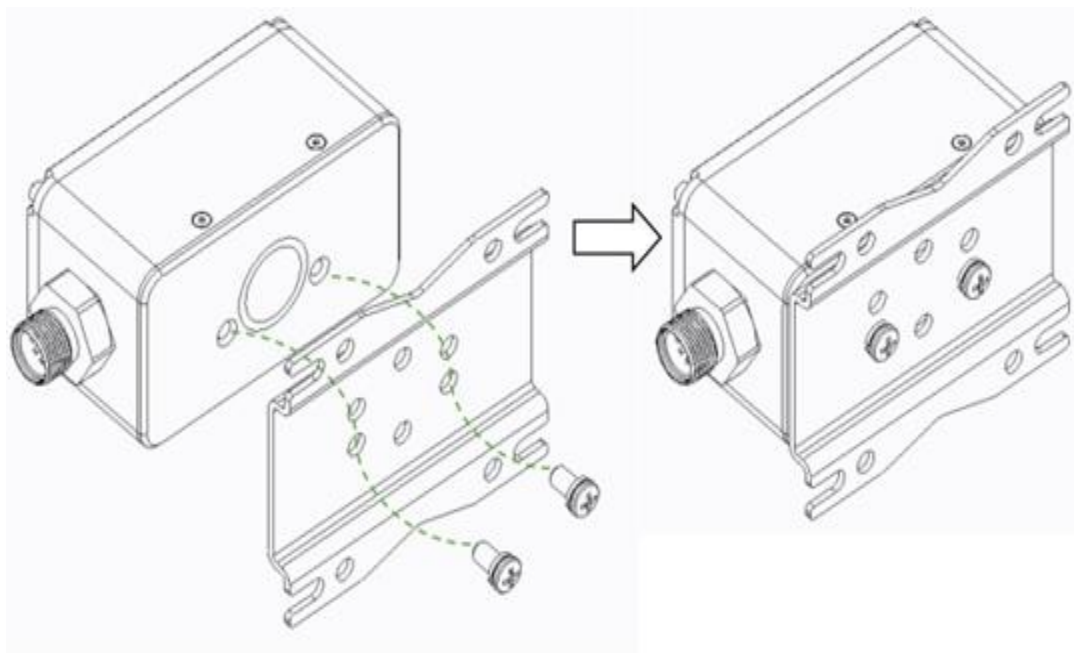

五、 RS-485 与 Modbus

PMM06-D 可用于数据通信 RS-485 接口，依据 Modbus 协议使用 PLC，HMI 和 PC 连接方便。对于 Modbus 协议信息，请从网站上的文件下载。除 PLC，HMI 应用程序外，用户软件还提供设备设置和数据记录功能，也可从网站免费下载。

技术数据：

- (1) 最大连接规模：32 台传感器
- (2) 通信：与 PC 的 COM-Port(串行接口)
- (3) 最大网络扩展：总长 1200m(3937 ft), 波特率 9600
- (4) 传输速率：9600, 19200, 38400, 57600, 115200 波特
- (5) 奇偶性：None, Even, Odd
- (6) 数据长度：8 bit
- (7) 停止位：1 or 2 bit
- (8) 出厂默认站号 = 1，数据格式 = 9600, N81


六、 自动归零

显示器面板的中键此按钮允许用户将当前差压值设置为“AUOTZERO”，需要按下按钮 5 秒使 LCD 显示器出现 Auto Zero，释放此按钮后压力调整为“AUOTZERO”。用户可观察差压值是否归零，确认按键操作是否完成。请确认气体完全静止条件下操作此功能。


七、 软件规划操作流程

于官网下载规划软件，解压缩后执行。规划软件操作系统需求：Windows 10 以上。

1. 硬件连接:连接 FDM06 装置到 PC 的 USB to RS-485 或 RS-232 to RS-485 转换器
2. 由计算机的设备管理器确认 COM port 号码，本例为 COM1

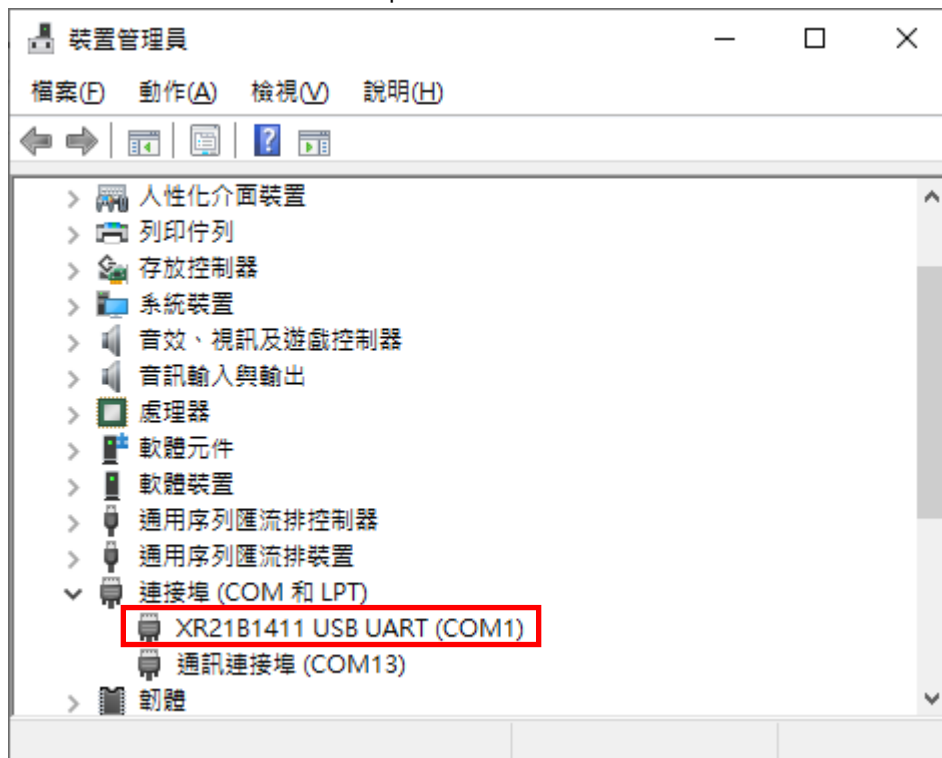


3. 打开 PMM06-D UI，选定 " Interface "，选择 " Config " 选项，然后设定 COM port, BAUD rate and data format，以及站号 " Station ID " 后按下联机。

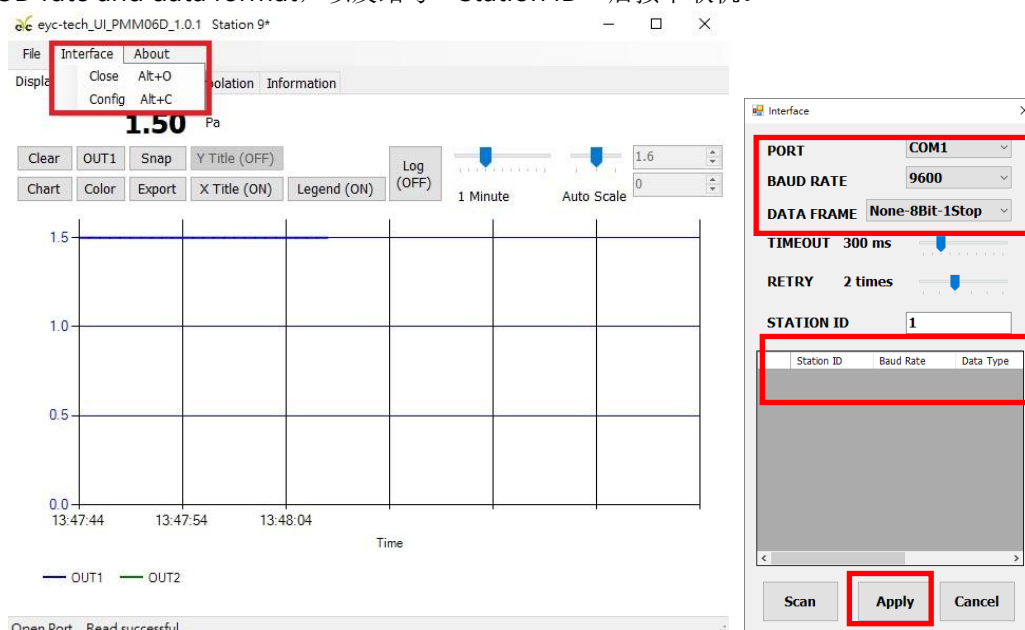

4. 扫描 RS-485 连接

打开 PMM06-D UI，选定 " Interface " 选择 " Config " 选项，然后设定 COM port，按下 " Scan " 按钮去扫描装置，出现连接装置后请按 " Close and Export " 选项

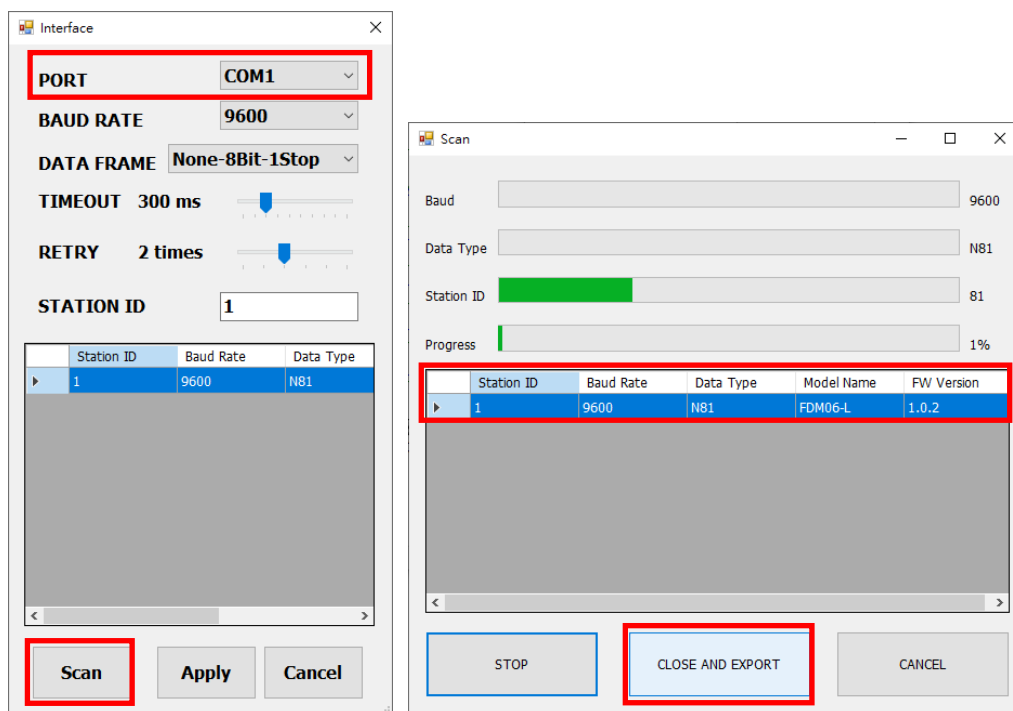

从装置列表选择站号 ID 及按 " Apply " 完成设定

5. 设定模拟/继电器输出

于 Output 页签, Analog 群组内, 可设定测量值以模拟型式输出, 量程设定字段如下

(1) Quantity: 输出差压

(2) Analog Type: 可选择电压(Voltage)或电流(Current)

(3) 双向测量功能: 当流体反向流动时, 允许输出差压以负数显示或输出, 反之输出截止, 视为 0 差压

(4) Analog Range: 4 ... 20 mA (电流输出适用) 或 0...10V (电压输出适用)

(5) 数位数: Decimal Places, 可选择无或最高 3 位小数。请注意显示位数是固定最高 5 位数, 小数字需要占用整数字。

(6) 测量量程 Upper

(7) 测量量程 Lower

(8) 报警模式: 输出差压

(9) 报警模式: High 超过设定点作动(上行触发)或 Low 低于设定点作动(下行触发)


(10) 报警触发点: 警报设定点 Set Point

(11) 警报复归间隙: 警报作动间隙 Hysteresis

(12) 报警延迟时间: 延迟时间单位(秒)

(13) 报警延长时间: 延长时间单位(秒)

(14) 套用: 将设定值写入装置, 在未按下此按钮, 所做的改动将会被舍弃

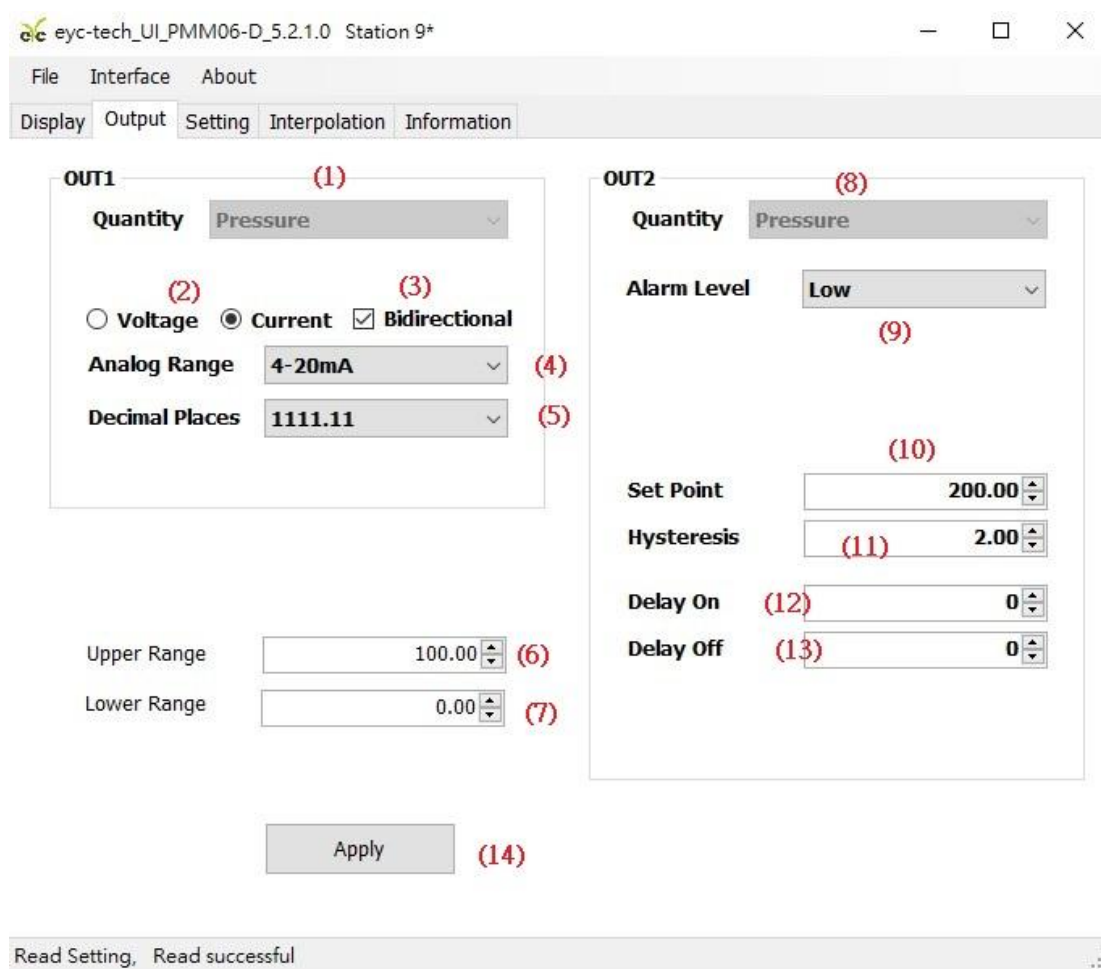

eyc-tech_UI_PMM06-D_5.2.1.0 Station 9*

File Interface About

Display Output Setting Interpolation Information

OUT1 (1)

Quantity Pressure (1)

(2) Voltage (3) Current (3) Bidirectional

Analog Range 4-20mA (4)

Decimal Places 1111.11 (5)

Upper Range 100.00 (6)

Lower Range 0.00 (7)

OUT2 (8)

Quantity Pressure (8)

Alarm Level Low (9)

Set Point 200.00 (10)

Hysteresis 2.00 (11)

Delay On 0 (12)

Delay Off 0 (13)

Apply (14)

Read Setting, Read successful

6. 偏移补正调整及设定 RS-485

于 Setting 页签，有 2 个群组提供规划，各项设定字段如下。

※Offset 偏移补正调整：

(1) 差压(量)偏移补正

(2) 低差压(量)遮蔽点

(3) 修正系数

(4) 写入偏移补正设定

(5) 读回偏移补正设定

※Modbus Protocol 通讯协议：

(6) 站号

(7) 波特率

(8) 数据封包格式

(9) 写入 Modbus 设定

(10)读回 Modbus 设定

eyc-tech_UI_PMM06D_1.0.1 Station 9*

File Interface About

Display Output Setting Interpolation Information

Offset

P Offset (Pa)
(1)

Low Cut Off (Pa)
(2)

Scalar Factor
(3)

(4)

(5)

Apply

Read

Menu Configuration

Read

Write

Open

Save

Configuration Brief
N/A

Modbus Protocol

Station ID (6)

Baud Rate (7)

Data Frame
(8)

(9)

(10)

Apply

Read

Read Setting, Read successful

www.eyc-tech.com

12

7. 线性修正

点选 **Interpolation** 卷标，进行线性差补点指定

(1) 插补表

(2) 插补趋势图

(3) 插补输入行，装置测量值(原始值)


(4) 插补输出行，装置输出值(标准值或修正值)

(5) 读取装置的插补表

(6) 清除规划软件的插补设定，注意：此动作并不会修改装置的插补表，请点选套用将修改写入装置

(7) 套用，将插补表更新

(8) 线性插补功能开关，当按钮下方显示如图的绿色长方形表示插补致能，反之插补功能关闭

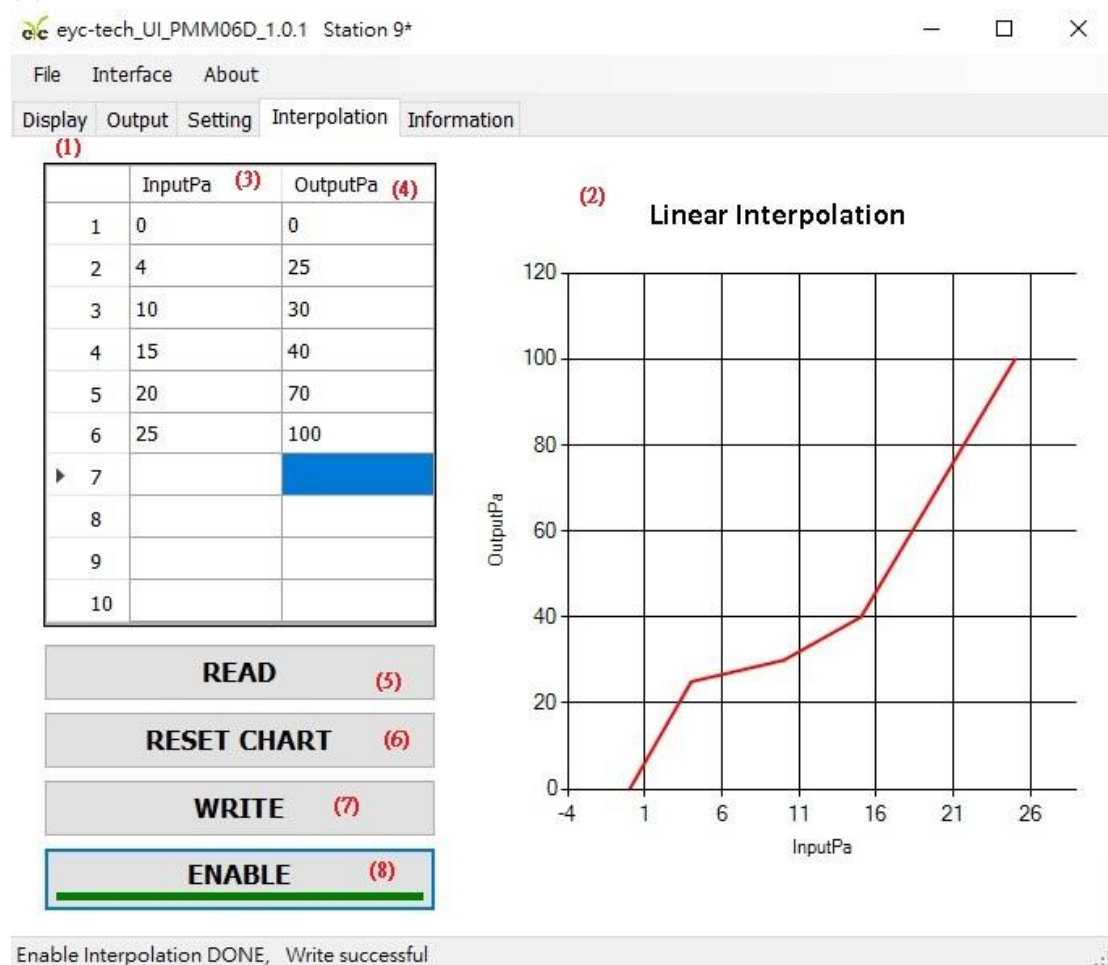

8. 装置信息

于 **Information** 页签，获得装置信息，包含以下各项信息。

(1) 装置序号

(2) 产品名称

(3) 韧体版本

(4) 支持的单位转换

(5) TS1 温度校正点

- (6) TS2 温度校正点
- (7) 模拟输出校正点 电压
- (8) 模拟输出校正点 电流
- (9) 校正日期
- (10) 工厂模式，正常状态下应该显示关闭(Disable)
- (11) 韧体检查码

eyc-tech_UI_PMM06-D_5.2.1.0 Station 9*

File Interface About

Display Output Setting Interpolation Information

Serial Number	250604009 (1)	Factory (MNF) Mode	Enable (10)
Model Name	PMM06-D (2)	Firmware Checksum	E333 (11)
Firmware Version	5.2.1.0 (3)	Output	Analog, Relay (12)
Unit Conversion	(4) Pa,mbar,hPa,kPa,mmWS,inH2O,mmHg		
TS1 (°C)	0.01, 99.99 (5)		
TS2 (°C)	0.01, 99.99 (6)		
DAC Calibration Points (7)			
Voltage (V)	0.250, 1.250, 3.750, 6.000, 10.000		
Current (mA)	4.000, 8.000, 12.000, 16.000, 20.000 (8)		
Calibration Date	2025-6-5 (9)		

Open Port, Read successful

9. 数据显示及记录

于 Display 页签，显示测量数据与启动记录功能，各项设定如下。

※页面按钮功能说明

- Clear** 清除图表显示纪录画面
- Chart** 切换图表绘制线型
- OUT1** 选择欲设定的 OUTPUT 频道
- Color** 设定已选择的 OUTPUT 频道线条色彩
- Snap** 撷取绘制图表画面
- Export** 储存自程序联机至按下此钮前之量测数据
- Y Title (ON)** 图表区 Y 轴主坐标轴标示 开启/关闭
- X Title (ON)** 图表区 X 轴标示 开启/关闭
- Legend (ON)** 图表区图例 开启/关闭
- Log (OFF)** 量测数据记录 开启/关闭



1 Minute 图表区 X 轴显示时间幅度调整




14

Auto Scale 图表区 Y 轴显示范围调整

0

※设定纪录时间间隔


- a. File > Log Interval
- b. 选取纪录时间间隔

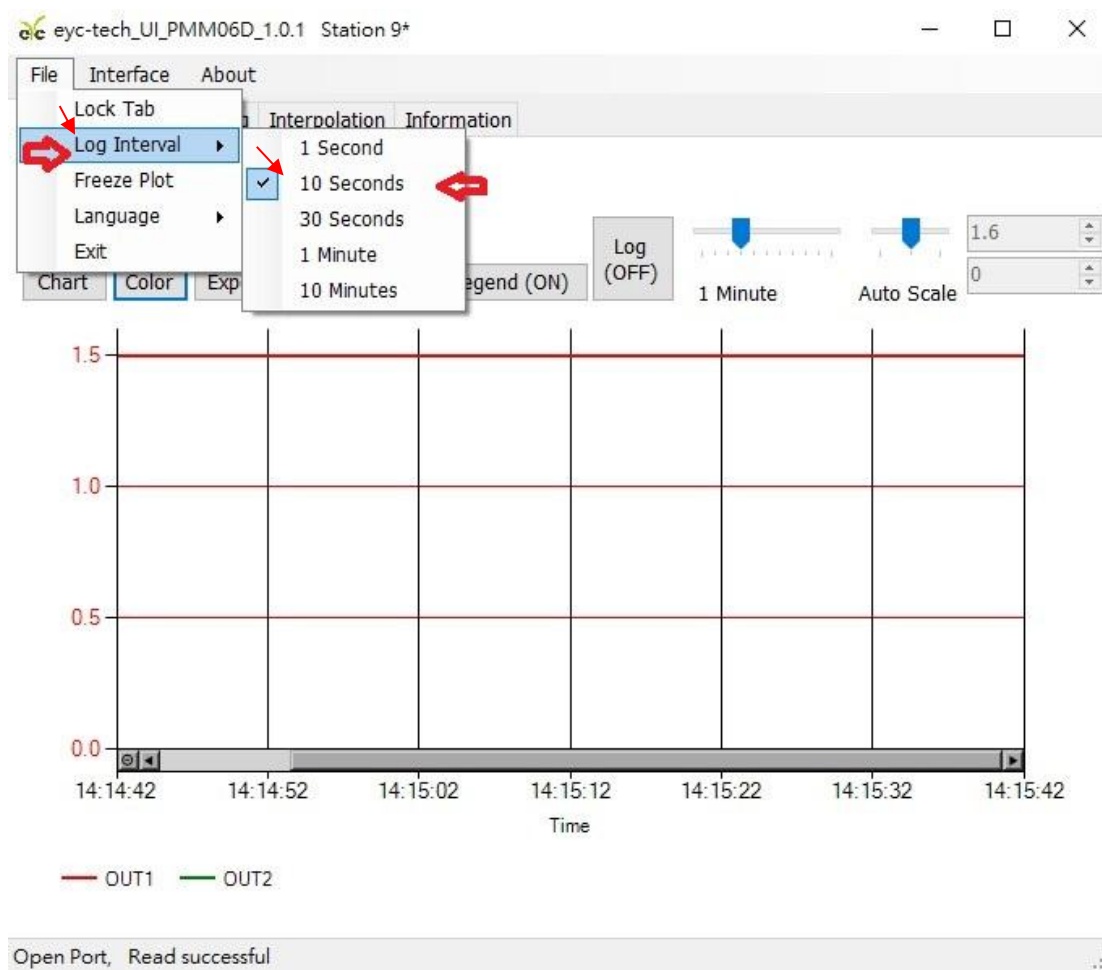


※导出/纪录量测数据

1. 导出量测数据：储存自程序联机至当下的数据纪录

1-1. 点选 Display > Export

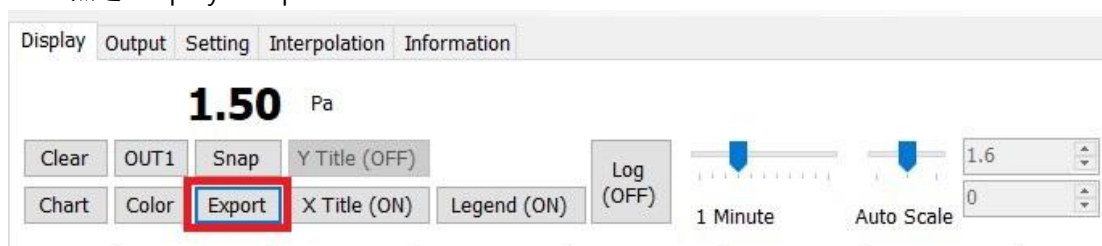


1-2. 指定储存路径及键入文件名 > 储存

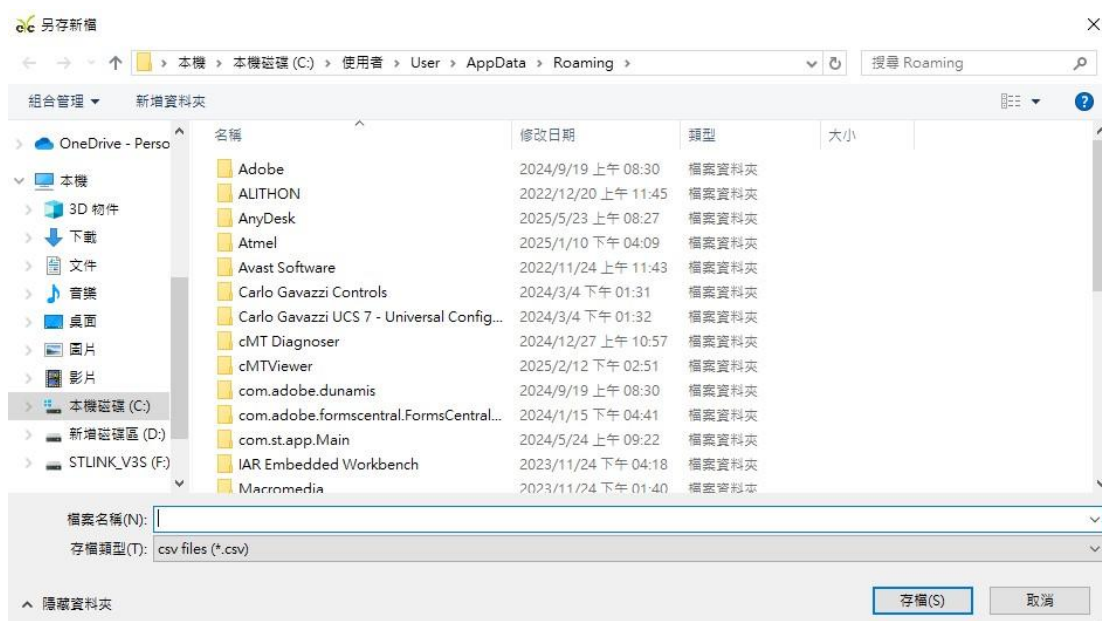


备注：指定路径、文件名相同时会覆盖原档案资

2. 纪录量测数据：纪录自 Log 功能开启至功能或程序关闭的数据

2-1. 点选 Display > Log(OFF)

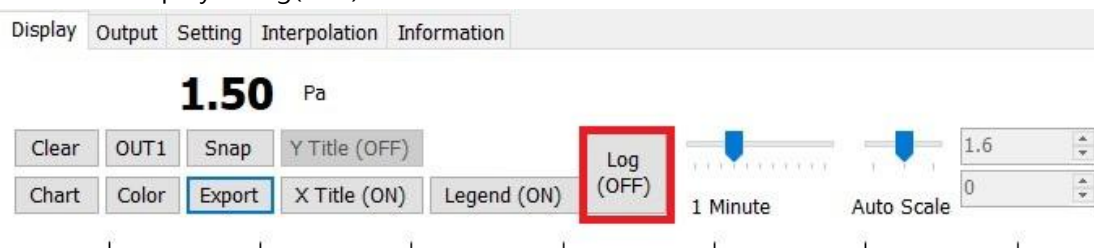

2-2. 指定储存路径及键入文件名 > 储存 > Log(ON)

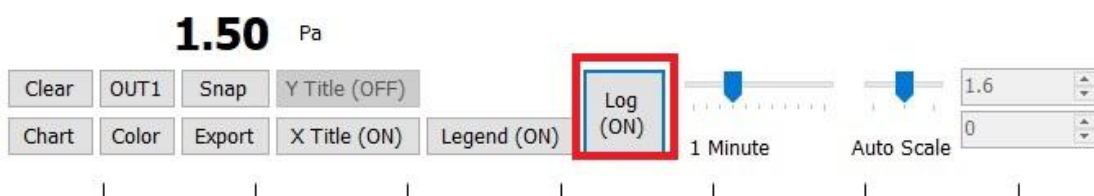

备注：指定路径、文件名相同时会覆盖原档案数据

2-3. 结束纪录量测数据：再次点击 Log(ON)，此时按钮恢复显示 Log(OFF)，纪录的数据文件存放于 2-2. 指定的路径及文件名

八、 保养及异常处理

1. 保 养

差压传感器在出厂时已通过检查，并正确调整好精度，因此在安装现场不需重新进行调整。请按照如下要点进行保养：

- (1) 定期检修 根据空气中的尘埃含量、污垢状况确定保养周期，定期进行检测，确认精度、检查并清除管道孔的堵塞。

2. 异常状况的检修、处理：

- (1) 感测组件保护 保养过程禁止使用物品刮伤温度、风量芯片表面，以免造成损坏。
- (2) 异常状况及其检修、处理运行过程中如果发生异常，请按照下表进行检修，并采取必要的措施。

异常状况	检 修	处 理
●无输出 ●输出不稳定	●接线错误 ●接线松脱或断线 ●确认电源电压	●修正正确接线 ●将端子台旋紧或更换配线 ●更换产品
●输出反应迟缓 ●有误差	●传感器本体被沾湿 / 结露 ●在静止风场条件下进行自动清零 ●确认安装场所 ●确认旁通管道的尘埃、堵塞状况 ●安装位置	●从支架上卸下主体 ●卸下传感器盖、旁通道机构 - 让本体在清洁的空气环境中自然干燥 ●参照安装注意事项 ●旁通道机构的清洁 ●校正与调整 ●安装位置的前后直管段不符合设计规范

eyc-tech 量测专家

以传感器提升您的实力

风速风量 | 湿度 | 露点 | 差压

流量 | 温度 | 空气质量 | 压力 | 液位 | 讯号仪表